

# RC床版のひび割れ補修工

## 劣化したRC床版のひび割れ 損傷

○道路橋RC床版は、輪荷重走行によりひび割れが発生し、漏水に伴い遊離石灰も発生しています。

○ひび割れには、下面から発生するひび割れやRC床版内部に発生する水平ひび割れがあります。とくに、床版内部に発生する水平ひび割れについては発見しにくい損傷であります。水平ひび割れはRC床版の寿命に大きく影響します。

○これらのひび割れ補強法には浸透性接着剤注入によるひび割れ補修工が必要です。



水平ひび割れ

## 浸透性接着剤KSプライマー


○浸透性接着剤には、浸透性KSプライマーを使用します。この接着剤は0.05mm以上のひび割れに浸透します。

○浸透性KSプライマーは、「垂直方向のひび割れ」の他にRC床版内部に発生する「水平ひび割れ」にも浸透し、コンクリートを強固にします。

○低圧注入器具を用いて、時間をかけて注入します。

### 浸透性接着剤の特性

項目	浸透性KSプライマー(夏期)	浸透性KSプライマー(冬期)
主成分	エポキシ接着剤	エポキシ系接着剤
混合比(主剤・硬化剤)	10:3	10:3
硬化物比重	1.2±0.20	1.2±0.20
粘度	200mPa·s以下	200mPa·s以下
可使時間/硬化時間	10分/7時間(23°C)	10分/4時間(23°C)
コンクリート付着力	2.6N/mm <sup>2</sup> 以上	2.6N/mm <sup>2</sup> 以上
特徴	・マイクロクラックへ充填 ・毛細管現象により自己充填	・マイクロクラックへ充填 ・毛細管現象により自己充填

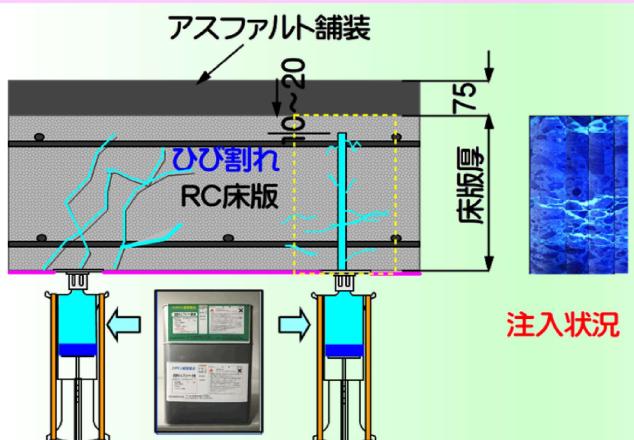

ひび割れ補修法の一例



樹脂注入器具設  
置状況の一例

# ひび割れ補修工法

## ボックスカルバートの損傷状況

○溝橋(ボックスカルバート)でも、RC床版と同様にひび割れ損傷が発生し、さらに漏水により遊離石灰も発生しております。

○ボックスカルバートのひび割れ補強法には、浸透性KSプライマー注入法によるひび割れ補修方法があります。

○ひび割れには、下縁から発生するひび割れの他に、水平ひび割れなど、目視では確認出来ないひび割れが発生しています。



ボックスカルバート頂版の損傷


## ひび割れ補修手順

○ボックスカルバートのひび割れ診断を適切に行う必要があります。ひび割れ状況を写真撮影し、画像処理により、樹脂注入目安となる0.1mm程度のひび割れを抽出します。(ひび割れ補修計画)


○例えば、ひび割れ補修計画では、ひび割れ分岐点を赤、線上を青で示し、交差部については樹脂注入孔をマーキングします。

○補修手順は、ドリルで孔を30mmから40mm穿孔し、浸透性KSプライマーの注入路を設ける。(RC床版の場合は水平ひび割れが発生することから圧縮鉄筋位置まで穿孔することも考えます)

○注入器具取り付けした後、浸透性KSプライマーを注入する。この接着剤は水平ひび割れに浸透することも特徴です。

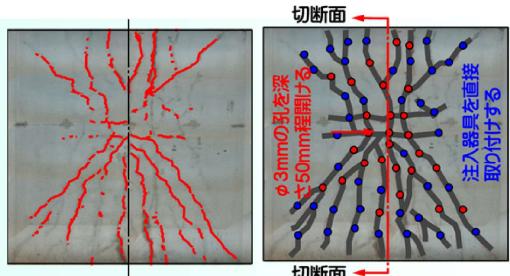

(1)0.1mm以上  
のひび割れ (2)樹脂注入位  
置の検討

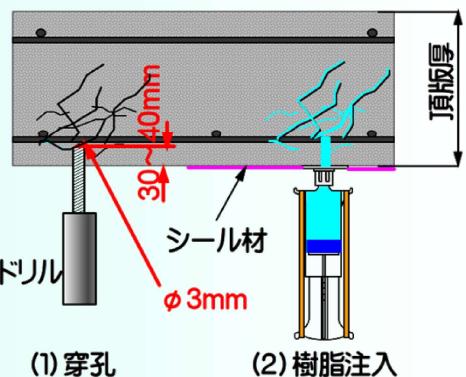

(1)穿孔 (2)樹脂注入

○樹脂注入状況です。このボックスカルバートは、実験で破壊させた後に、ひび割れ補修を行ったものです。

○浸透性KSプライマーは主剤と硬化剤で構成されていることから、浸透状況を確認しながら順次追加する必要があります。

○補修後、再実験を行い、破壊後にひび割れ補修箇所を切斷した結果、浸透性KSプライマーは0.05mm以下の複雑なひび割れに良く浸透しているのが確認されました。なお、浸透性KSプライマーは0.05mm以上のひび割れを基準としております。



(3)樹脂注入器具設置



樹脂注入後載荷試験後の切断面  
(0.05mm以上の複雑なひび割れ浸透)